



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.  
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro



An alle Vereine / Schulen / Fallschirmtechniker / Fallschirmwarte / Besitzer

## SICHERHEITSMITTEILUNG für Gurtzeuge

Herausgegeben: 29. Juni 2023

Nummer: 2023-01 SM **0466** (208) Safran / Aerazur / Atom Tandem  
Drogueleine

Bezug: original Bulletin Ref.: 2023.**0466** vom 26.06.23

Betroffene Muster: Atom – Tandem 740-1 und 740-2

Grund: Das Verbindungsstück zwischen POD und Drogue-Bridle aus rotem Schlauchgewebe mit einer Länge von 120 cm (Part Nummer 304626-0) ist zu lang. Dadurch besteht die Möglichkeit des Einklemmens des roten Verbindungsstücks am 3-Ring-System des Drogue-Risers.

Status: **verpflichtend**

Maßnahmen: - Tausch dieses Verbindungsstückes gegen ein Verbindungsstück aus rotem zweilagigem Typ 4, mit einer Länge von 108 cm und der Part Number 304871-0  
**oder**  
- Tausch dieses Verbindungsstückes gegen einen neuen Pod mit einem bereits integriertem Verbindungsstück

Durchzuführen von: Fallschirmtechniker / Fallschirmwart / Tandemmaster

Durchzuführen bis: bis spätestens Januar 2024

Dokumentation Datum - Name / Nr.: - **SM 0466 DrogueBridle getauscht** oder **SM 0466 POD getauscht** - Name: Wart/Techniker/TM - Sign

Bemerkungen: Das neue Bridle oder der neue POD können direkt bei Technipara Parachute Pro Shop / Para 64 bestellt werden ([technipara@free.fr](mailto:technipara@free.fr))  
Im Anhang die originale Meldung vom Hersteller.

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren, Besitzer

Ablage: 2023-01 SM **0466** (208) Safran / Aerazur / Atom Tandem  
Drogueleine

DFV-Überherrn, den: 29. Juni 2023

Ralf Homuth / Referat Technik DFV

## **CONSEIL SÉCURITÉ**

### **CIRCULAIRE DE SÉCURITÉ N° 208**

Réf. 2023.0466

Date : 26/06/2023

Emetteur : FFP

Objet : sangle tubulaire de déclenchement

Matériels concernés : parachutes Tandem ATOM 740-1 et 740-2

Texte : la sangle de déclenchement tubulaire concernée, reconnaissable à son liseré noir, est celle positionnée entre la sangle de liaison au sac de déploiement principal et le RSE.


Il nous a été rapporté des cas d'interférence en chute sous RSE de la sangle de déclenchement avec le gros anneau du système trois anneaux du RSE.

Dans ces cas, l'ouverture du conteneur principal a été condamnée après action CDO, nécessitant de la part du moniteur Tandem une action secours.



L'analyse du dernier incident connu fait apparaître que la longueur de cette sangle tubulaire est telle qu'elle flappe avec une grande amplitude durant la suspension sous RSE.

Sa largeur est également suffisamment fine pour s'introduire dans le gros anneau du système trois anneaux du RSE et bloquer sa libération lors de l'action CDO par l'impossibilité de bascule du moyen anneau du RSE condamnant le départ du RSE.

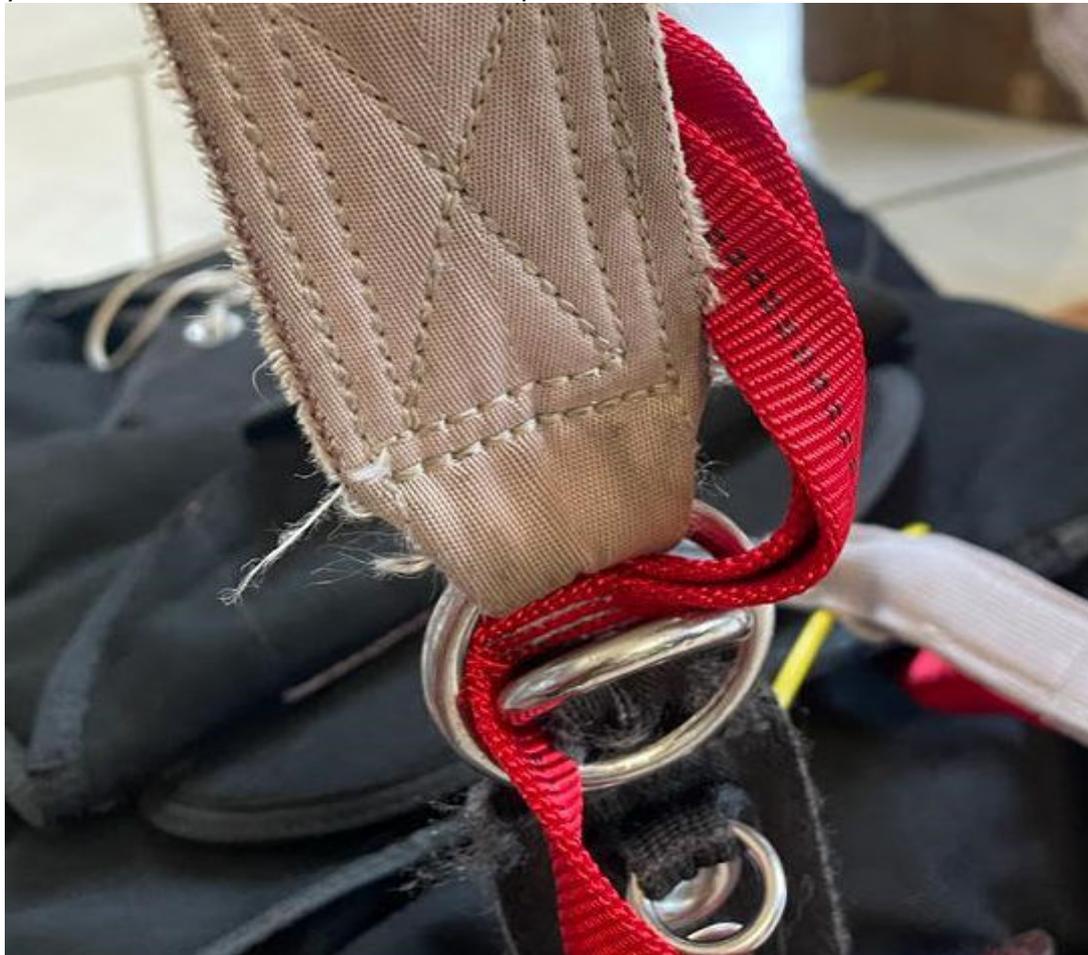

**Actions :**

Identifier la sangle de déclenchement tubulaire qui fait 120 cm de long et reconnaissable à une référence étiquetée 304626-0.



Effectuer son remplacement par :

- soit la sangle de type 4 doublée référencée 304871-0 qui fait 108 cm de long ;



- soit le changement du sac de déploiement avec une sangle de déclenchement directe avec double jonc sans nœud de liaison



Distributeurs possibles : Technipara | Parachute Pro Shop | Para 64.

**Personnels qualifiés** : Moniteurs tandem + CQP Plieurs (secours).

**Date d'application** : avant Janvier 2024.

**AFFICHAGE OBLIGATOIRE**